

OMNIPOL PZO



AUTOMOBILOVÉ
ZÁVODY LETŇANY
NÁRODNÍ PODNIK
LETŇANY

PRAHA - ČESKOSLOVENSKO

PROVOZNÍ BULLETIN

Č. M 462-RF/1

Nutno provést!

TÝKÁ SE : V leteckém provozu motorů M 462-RF se vyskytuje pro-
sakování benzínu mezi skříní kompresoru a difusorem.

DŮVOD : Netěsnost a prosakování benzínu mezi skříní kompre-
soru a difusorem zjištěná na motoru M 462-RF vyr.č.
019 při dlouhodobé zkoušce na zkušebně v AZL - viz
zápis z 21. 10. 1966.

OPATŘENÍ : Je nutné, aby uživatelé těchto motorů sledovali
těsnost mezi skříní kompresoru a difusorem. V přípa-
dě prosakování benzínu je nutno ihned upozornit vý-
robní závod a jeho obchodně technickou službu. Výrob-
ce na místě rozhodne, zda netěsnost bude odstraněna
dotazením matic zavrtaných šroubů do skříně kompre-
soru, nebo zda je nutno závadu odstranit ve výrobním
závodu výměnou těsnění.

PROVÉST : Je nutno sledovat v periodických poletových prohlíd-
kách a zaměřit se na tato místa v průběhu celého
průvozu motoru.

PROVEDE : V případě zjištěné závady provede výrobní závod na
žádost uživatele.

MATERIÁL
DCDA : Náhradní těsnění - výrobce motorů.

NÁKLADY
HRADÍ : Výrobce motorů.

PLATNOST
BULLETINU : ihned po odření.

Letňany, dne 22. 11. 1966

M. Adamec v.r.
.....
zástupce výrobce

Ing. Homola v.r.
.....
zástupce zákazníka

..... Ing. Vlasák v.r.
Státní letecká inspekce

..... Ing. F. Háva v.r.
Omnipol