



M 4-III/18

M 6-III/13

INFORMAČNÍ BULLETIN

M 332/30

Č.M 337/18

K doporučení.

List č. 1.


Listů celkem: 1.

Týká se: Vyjímání a montáže pojistek pístního čepu u motorů M 4-III, M 6-III, M 332 a M 337.

Důvod: Vážné závady zaviněné pojistkami pístního čepu po předepsané částečné revizi motorů u uživatele.

Opatření: Demontáž pístních pojistek provádějte šroubovákem se zaoblenými hranami a pouze z jedné strany, jak je uvedeno na obrázku. Při vyjímání pojistky se nesmí pomáhat pojistce v dalších místech šroubovákem, aby se nepoškodil zbytečně píst. Před novým namontováním pojistky, tuto zkontrolujte. Pojistka ve volném stavu musí mít rozměr 27 mm, musí být rovinná a nesmí se žádným způsobem opravovat! Při montáži musí být zámek pojistky v ose pístul.
Nevyhovuje-li pojistka těmto podmínkám nutno ji nahradit novou. Montáž /naražení/ pojistky provádějte pouze předepsaným narážčem č.v. Z2-01503-00.

Jinonice, 19.6.1961.

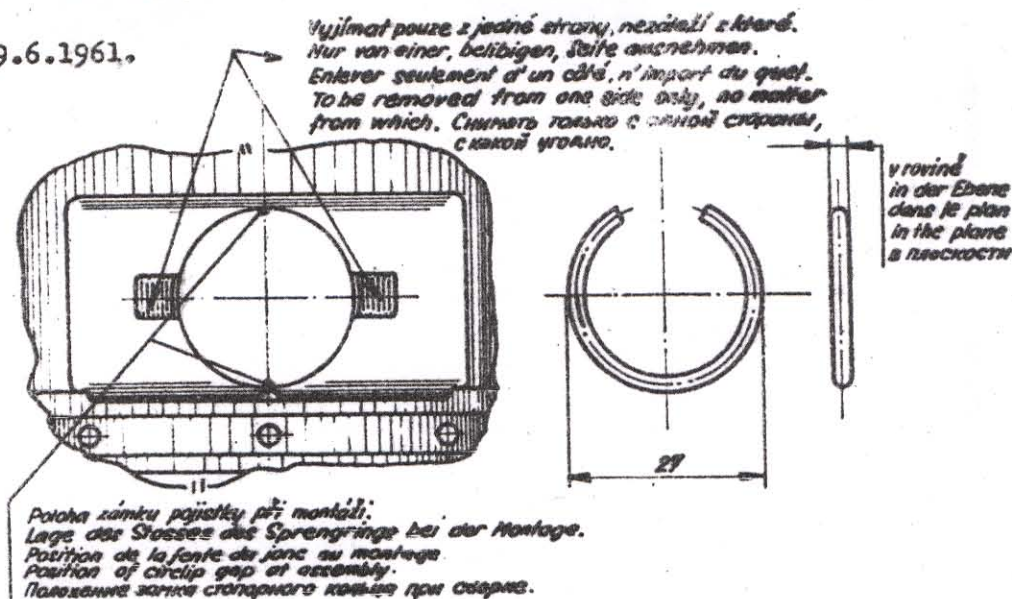

v z. Ing Pospíšil v.r.

Výrobce

inž. Urban v.r.

Zástupce zákazníka